

OPTIARC 90



**Guia Rápido
de Utilização**



1 Filtro de solda


1

2

3

4 5

6

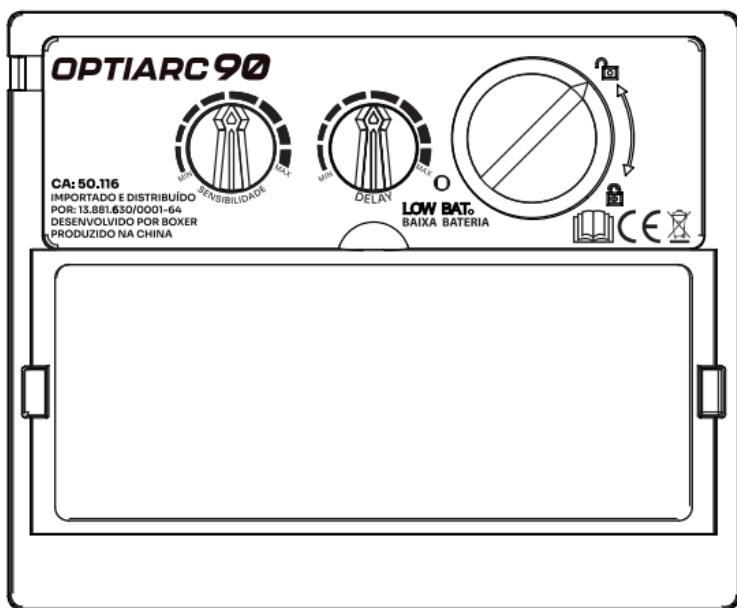

GUIA DO FILTRO

1 - CONTROLE DE ESCURECIMENTO:

Ajusta a lente para uma sombra mais clara/escura ou transparente.

2 - BOTÃO DE TESTE:

Verifica se a máscara está funcionando corretamente.

3 - SENSIBILIDADE:

Ajuste do nível de sensibilidade.

4 - ATRASO/DELAY:

Ajuste do tempo de escurecimento pós processo de solda.


5 - BATERIA FRACA:

Led de indicação do nível baixo da bateria.

6 - TAMPA DA BATERIA:

Remover ou trocar a bateria.

2 Montagem da máscara

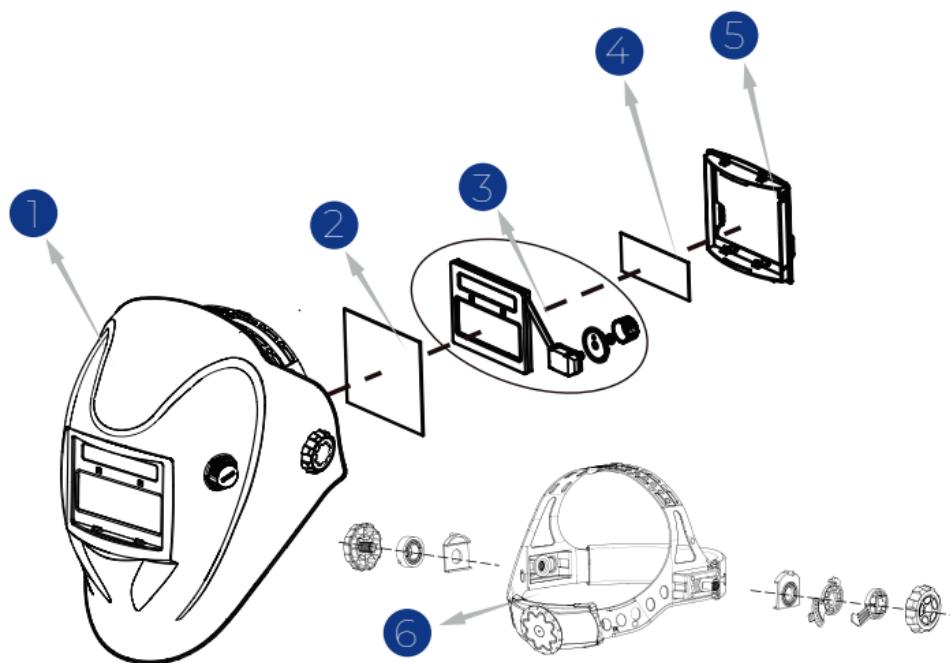

***Siga as intruções para a montagem correta das partes da máscara de solda e carneira.**

1 - Capacete

2 - Lente Protetora Frontal


3 - Filtro de Auto Escurecimento

4 - Lente Protetora Interna

5 - Tampa do filtro de auto escurecimento

6 - Carneira

3. Troca de bateria

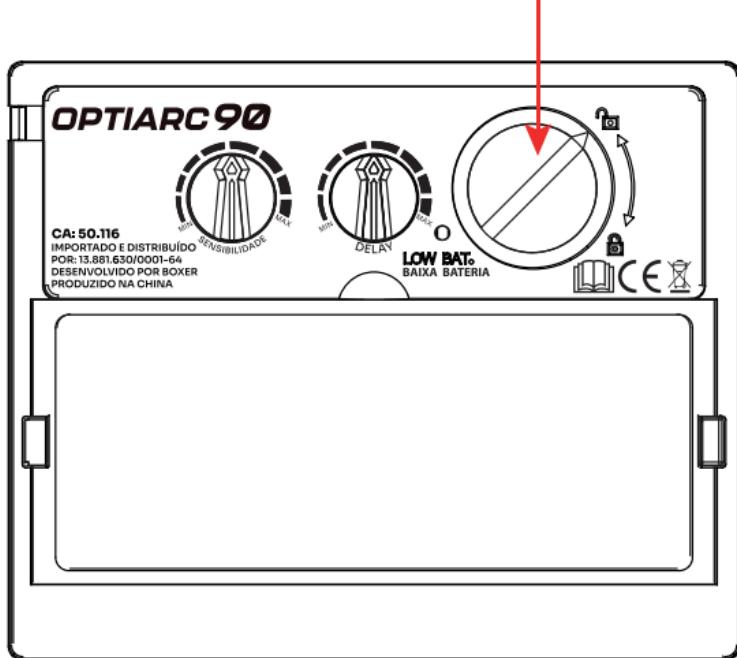

Siga as etapas para realizar a substituição da bateria:

- 1 - Identifique o compartimento da bateria, o qual está localizado na parte traseira do filtro.
- 2 - Ao acessar o compartimento da bateria, verifique a posição da bateria existente e sua polaridade. É crucial garantir que a bateria esteja instalada corretamente para o funcionamento adequado do filtro.
- 3 - Certifique-se de que o lado positivo (+) da bateria esteja voltado para cima.

Bateria utilizada: Uma bateria de lítio CR2032

Processo de solda	Corrente do Arco (Amperes)																				
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
Covered electrodes		8		9		10		11		12			13								14
MAG			8	9	10			11					12								14
TIG	8		9		10			11					12								13
MIG with heavy metals				9		10			11				12								13
MIG with light alloys					9				10				11								14
Air-arc gouging						10				11			12								14
Plasma jet cutting							9	10	11		12			13							15
Microplasma arc welding	4	5	6	7	8	9	10	11					12								
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600

OPTIARC 90



@BOXERSOLDAS

CE EN 166:2001 CSA Z94.3
EN 175:1997 ANSI Z87.1
EN 379:2003 +A1:2009

PPE Regulation (EU) 2016/425
Directive 2001/95/EC

A máscara de soldagem e os filtros de soldagem são testados pelo seguinte organismo notificado:

ECS GmbH
Organismo Notificado 1883
Huettfeldstrasse 50
73430 EALS